

PROTECCION AMBIENTAL DISTRITO AMAZÓNICO

CONTROL DE SINIESTROS DERRAMES DE CRUDO Y/O DERIVADOS *2007*

lunes, 31 de diciembre de 2007

N°	FECHA	AREA	SECTOR	LUGAR DEL SINIESTRO	DESCRIPCION DEL SINIESTRO	CAUSA	DAÑOS CAUSADOS	SUPERFICIE CONTAMINADA	VOLUMEN APROX DERRAMADO	AVANCE PORCENTUAL	TERCEROS AFECTADOS	ESTADO
1	05-ene-07	Auca	Plataforma Auca 38	Plataforma Auca 38	ATENTADO, CIERRE DE VÁLVULA BLOCK EN LÍNEA DE FLUJO, SE SOPLA EL EMPAQUE DE LA BRIDA DE 3" EN LA LÍNEA DE RECIRCULACIÓN DE ALTA PRESIÓN POR PRESIÓN ACUMULADA	ATENTADO	TERRENO, RIBERAS DEL RÍO Y ESPEJO DE AGUA	20040 m2 (PPR 40 m2; AT 20000)	No cuantificado	CONTROLADO (005-PAM-AUC-2007)	SR. ORLANDO WAMPASH, LUIS WAMPASH, OLGA MUÑOZ Y LEONCIO LAPO	P
2	06-ene-07	Auca	Plataforma Auca 14	Plataforma Auca 14	ATENTADO, CIERRE DE VÁLVULA BLOCK EN LÍNEA DE FLUJO, SE SOPLA EL EMPAQUE DE LA BRIDA X PRESIÓN ACUMULADA	ATENTADO	TERRENO	6700 m2 (PPR 300 m2; AT 6400)	No cuantificado	CONTROLADO (006-PAM-AUC-2007)	SR. PABLO QUEZADA, SERAFÍN MARTÍNEZ	P
3	19-ene-07	Auca	Auca 21	Línea de flujo 6 5/8" del pozo Auca 21	CORROSIÓN INTERNA	CORROSIÓN	TERRENO	6010 m2 (PPR 10 m2; AT 6000)	5 bls	CONTROLADO (022-PAM-AUC-2007)	SR. ARTURO COLES	P
4	25-ene-07	Auca	Auca 6	Línea de flujo de 4" pozo auca 6	CORTE DE LÍNEA	ATENTADO		1600 m2 (PPR 40 m2; AT 1540 m2)	3 bls	100 %ADM. DIRECTA (027-PAM-AUC-2007)	SRA. BLANCA BUSTAMANTE	E
5	27-ene-07	Auca	Auca 49	Línea de flujo de 4" pozo Auca 49	CORROSIÓN INTERNA	CORROSIÓN	TERRENO	3200 m2 (PPR 200 m2; AT 3000 m2)	10 bls	CONTROLADO (028-PAM-AUC-2007)	SRA. ENRIQUETA FAJARDO	P
6	04-mar-07	Auca	Auca 49	Línea de flujo de 4 1/2" pozo Auca 49	CORROSIÓN INTERNA	CORROSIÓN	TERRENO	215 m2 (PPR 15 m2; AT 200 m2)	3 bls	CONTROLADO (078-PAM-AUC-2007)	SRA. ENRIQUETA FAJARDO	P
7	14-mar-07	Auca	Auca 51	Mini estación Auca 51	Rebosamiento de tanque	FALLA HUMANA		150 m2 (PPR 150 m2; AT 00 m2)	1 1/2"	100 % POR ADM. DIRECTA(096-PAM-AUC-2007)		E
8	28-mar-07	Auca	Auca 22	Línea de flujo pozo Auca 22	Corrosión interna	CORROSIÓN		425 m2 (PPR 25 m2; AT 400 m2)	4 bls	CONTROLADO (112-PAM-AUC-2007)	SR. PABLO QUEZADA, impide la limpieza	P
9	13-abr-07	Auca	Auca 15	Línea de flujo pozo Auca 15	Aflojan grapa	ATENTADO	TERRENO, RIBERAS DE UN ESTERO Y DEL RÍO EL CRISTALO	8000 m2 (PPR 40 m2; AT 7960 m2)	9 bls	5% ADM. DIRECTA, CONTROLADO (134-PAM-AUC-2007)	SR. PABLO QUEZADA	P
10	14-abr-07	Auca	Auca 15	Línea de flujo pozo Auca 15	CORROSIÓN INTERNA	CORROSIÓN	Plataforma de pozo	20 m2 (PPR 20 m2; AT 00 m2)	1/2 bl	100% ADM. DIRECTA(135-PAM-AUC-2007)	NO HAY	E
11	29-abr-07	Auca	Piscina API Estación Auca Central	Piscina API Estación Auca Central	REBOSAMIENTO DE PISCINA API	FALLA HUMANA	Terreno, laguna y estero	1000 m2 (PPR 500 m2; AT 500 m2)	1 bl	CONTROLADO (159-PAM-AUC-2007). /DERRAME NOTIFICADO EL 29.04.07	SRA. BLANCA BUSTAMANTE	P
12	24-abr-07	Auca	Línea de transferencia de Petro-oriental	Línea de transferencia de Petro-oriental	ATENTADO	ATENTADO	Río, estero, terreno	Por cuantificar	Por cuantificar	LIMPIEZA REALIZA PEPPDA		T
13	26-abr-07	Auca	Línea de oleoducto L/C (a 600 m de la plataforma del pozo Cononaco 13)	Línea de oleoducto L/C (a 600 m de la plataforma del pozo Cononaco 13)	CORROSIÓN INTERNA	CORROSIÓN	Terreno y pantano	502 m2 (PPR 02 m2; AT 500 m2)	1 bl	CONTROLADO (154-PAM-AUC-2007)	SR. NORBERTO MIDEROS	P
14	29-abr-07	Auca	Auca 31	Línea de flujo pozo Auca 31	CORROSIÓN INTERNA	CORROSIÓN	Terreno y laguna propiedad	1050 m2 (PPR 50 m2; AT 1000 m2)	2 bls	CONTROLADO (157-PAM-AUC-2007)	SRES. HOMERNO Y ARTEMAN BUSTAMANTE	P

N°	FECHA	AREA	SECTOR	LUGAR DEL SINIESTRO	DESCRIPCION DEL SINIESTRO	CAUSA	DAÑOS CAUSADOS	SUPERFICIE CONTAMINADA	VOLUMEN APROX DERRAMADO	AVANCE PORCENTUAL	TERCEROS AFECTADOS	ESTADO
15	29-abr-07	Auca	Auca 9	Línea de flujo 4 1/2 pozo Auca 9	CORROSIÓN INTERNA	CORROSIÓN	Terreno	210 m2 (PPR 60 m2; AT 150 m2)	2 bls	100 % ADM. DIRECTA (158-PAM-AUC-2007)	SR. JOSÉ BUSTAMANTE	E
16	06-may-07	Auca	Auca 24	Línea de flujo 4 1/2 pozo Auca 24	CORROSIÓN INTERNA	CORROSIÓN	Terreno	1500 m2 (PPR 50 m2; AT 1450 m2)	4 bls	CONTROLADO (165-PAM-AUC-2007)	SRA. OLGA MUÑOZ	P
17	12-may-07	Auca	Línea de oleoducto Secundario (Fuera de servicio)	Línea de oleoducto Secundario (Fuera de servicio)	Ruptura (Construcción de vía por la Cía FOPECA)	OTROS	Laguna de Huamayacu	102 m2 (PPR 2 m2; AT 100 m2)	10 gls	100% ADM. DIRECTA (188-PAM-AUC-2007)	SIN IDENTIFICAR	E
18	30-may-07	Auca	Oleoducto Secundario Pindo-Auca DE 6 5/8"	Oleoducto Secundario Pindo-Auca	Corte en oleoducto	ATENTADO	No ocasionó contaminación al ambiente, debido a que la línea está lavada y empaquetada con agua dulce	No establecido	3 bls	100% ADM. DIRECTA (145-PRO-AUC-2007)	NO HAY	E
19	14-jun-07	Auca	Auca 1	Línea de flujo 4 1/2" pozo Auca 1	Corrosión interna	CORROSIÓN	Terreno	160 m2 (PPR 100 m2; AT 60 m2)	3 bls	CONTROLADO (234-PAM-AUC-2007)	SR. LEONES	P
20	02-jul-07	Auca	Auca 22	Línea de flujo pozo Auca 22	Corrosión interna	CORROSIÓN	Terreno	700 m2 (PPR 00 m2; AT 700 m2)	4 bls	100% ADM. DIRECTA (265-PAM-AUC-2007)	SR. GILBERTO SAMANIEGO - SAAR ENTZA	E
21	15-jul-07	Auca	Auca 18	Línea de flujo pozo Auca 18	Corrosión interna	CORROSIÓN	Terreno	60 m2 (PPR 60 m2; AT 00 m2)	20 gls	CONTROLADO (293-PAM-AUC-2007)	NO HAY	P
22	15-jul-07	Auca	Auca 33	Sumidero Auca 33	Fisura del sumidero	OTROS	Derecho de vía	50 m2 (PPR 50 m2; AT 00 m2)	2 gls	CONTROLADO (295-PAM-AUC-2007)	NO HAY	P
23	17-jul-07	Auca	Auca 2	Tanque miniestación	Rebosamiento Tanque, debido a la presencia de aire en la succión de la bomba de transferencia	FALLA DE EQUIPO	Derecho de vía	100 m2 (PPR 100 m2; AT 00 m2)	10 bls	CONTROLADO (294-PAM-AUC-2007)	NO HAY	P
24	05-ago-07	Auca	Auca 26	Locación pozo Auca 26	Corrosión interna	CORROSIÓN	Canal de aguas	70 m2 (PPR 50 m2; AT 20 m2)	10 gls	CONTROLADO (327-PAM-AUC-2007)	NO HAY	P
25	05-ago-07	Auca	Auca Central	Tanque de Oleoducto Estación Auca Central	Falla Operacional	FALLA HUMANA	Canal de aguas	30 m2 (PPR 30 m2; AT 00 m2)	1 bl	100% ADM. DIRECTA (335-PAM-AUC-2007)	NO HAY	E
26	24-ago-07	Auca	Auca 26	Línea de flujo pozo Auca 26	Corrosión interna	CORROSIÓN		180 m2 (PPR 30 m2; AT 150 m2)	1 bl	CONTROLADO (352-PAM-AUC-2007)	SR. MORENO	P
27	27-ago-07	Auca	Auca 32	Línea de alta pozo Auca 32	Falla Oring válvula seccionadora	FALLA DE EQUIPO		150 m2 (PPR 05m2; AT 145 m2)	1 bl	CONTROLADO (356-PAM-AUC-2007)	SR. JOSÉ BARRERA	P
28	24-sep-07	Auca	Línea enterrada de transferencia de 16" del tanque de reposo a unidades de Power Oil	Línea enterrada de transferencia de 16" del tanque de reposo a unidades de Power Oil	CORROSIÓN INTERNA	CORROSIÓN		430 m2 (PPR 430 m2; AT 00 m2)	Por cuantificar	CONTROLADO (389-PAM-AUC-2007)		P
29	24-sep-07	Auca	Línea enterrada de transferencia de 16" del tanque de reposo a unidades de Power Oil	Línea enterrada de transferencia de 16" del tanque de reposo a unidades de Power Oil	CORROSIÓN INTERNA	CORROSIÓN		225 m2 (PPR 225 m2; AT 00 m2)	30 gls	100% ADM. DIRECTA (392-PAM-AUC-2007)		E
30	02-oct-07	Auca	AUCA 15	LÍNEA DE 6 5/8" POZO AUCA 15	CORROSIÓN INTERNA	CORROSIÓN		232 m2 (PPR 32 m2; AT 200 m2)	3 bls	100% ADM. DIRECTA (400-PAM-AUC-2007)		E
31	16-oct-07	Auca	AUCA 15	LÍNEA DE 6 5/8" POZO AUCA 15	CORROSIÓN INTERNA	CORROSIÓN	TERRENO	445 m2 (PPR 25 m2; AT 420 m2)	2 bls	CONTROLADO (415-PAM-AUC-2007)	SR. MODESTO LEONES	P

N°	FECHA	AREA	SECTOR	LUGAR DEL SINIESTRO	DESCRIPCION DEL SINIESTRO	CAUSA	DAÑOS CAUSADOS	SUPERFICIE CONTAMINADA	VOLUMEN APROX DERRAMADO	AVANCE PORCENTUAL	TERCEROS AFECTADOS	ESTADO
32	21-oct-07	Auca	AUCA 31	LÍNEA DE FLUJO POZO AUCA 31	CORROSIÓN INTERNA	CORROSIÓN	TERRENO	2800 m2 (PPR 200 m2; AT 2600 m2)	4 bls	CONTROLADO (426-PAM-AUC-2007)	SRS. SANTO MORENO Y VICTOR ROMERO	P
33	02-nov-07	Auca	AUCA 26	LÍNEA DE FLUJO POZO AUCA 26	CORROSIÓN INTERNA	CORROSIÓN	DERECHO DE VÍA	100 m2 (PPR 100 m2; AT 00 m2)	4 bls	100% ADM. DIRECTA (445-PAM-AUC-2007)		E
34	23-nov-07	Auca	AUCA 1	LÍNEA POZO REINYECTOR AUCA 1	LÍNEA RAJADA (FATIGA DE MATERIAL)	OTROS	TERRENO	4250 m2 (PPR 150 m2; AT 41 00 m2)	3 bls DE PARAFINA / 6 bls DE AGUA DE FORMACIÓN	CONTROLADO ADM. DIRECTA (477-PAM-AUC-2007)		P
35	29-nov-07	Auca	AUCA 31	LÍNEA ENTERRADA 6 5/8 AUCA 31	CORROSIÓN INTERNA	CORROSIÓN		10 m2 (PPR 00 m2; AT 10 m2)	20 gls	CONTROLADO (489-PAM-AUC-2007)	SIN IDENTIFICAR	P
36	02-dic-07	Auca	CONONACO 9	VÁLVULA TK CONONACO 9	ACTO MALICIOSO - MANIPULACIÓN DE VÁLVULA DE DESCARGA DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO	DAÑO MALICIOSO	TERRENO	1650 m2 (PPR 150 m2; AT 1500 m2)	50 bls	CONTROLADO (491-PAM-AUC-2007)	SR. LINO MONTERO	P
37	09-dic-07	Auca	AUCA 27	LÍNEA DE FLUJO POZO AUCA 27	CORROSIÓN INTERNA	CORROSIÓN	DERECHO DE VÍA Y TERRENO	140 m2 (PPR 80 m2; AT 60 m2)	1 bls	CONTROLADO (503-PAM-AUC-2007)		P
38	12-dic-07	Auca	AUCA 21	LÍNEA DE FLUJO DE POZO AUCA 21	CORROSIÓN INTERNA	CORROSIÓN	DERECHO DE VÍA Y TERRENO	1050 m2 (PPR 10 m2; AT 1000 m2)	3 bls	CONTROLADO (507-PAM-AUC-2007)	SR. ARTURO COLES	P
39	15-dic-07	Auca	AUCA 38	LÍNEA DE FLUJO POZO AUCA 38	CORROSIÓN INTERNA	CORROSIÓN	TERRENO Y DERECHO DE VÍA	30 m2 (PPR 05 m2; AT 25 m2)	4 gls	100% AMD. DIRECTA (512-PAM-AUC-2007)	SR. ORLANDO WAMPASH	E
40	15-dic-07	Auca	AUCA 38	LÍNEA DE FLUJO POZO AUCA 38	CORROSIÓN INTERNA	CORROSIÓN	TERRENO Y DERECHO DE VÍA	250 m2 (PPR 10 m2; AT 240 m2)	4 bls	100% ADM. DIRECTA (513-PAM-AUC-2007)	SR. LUIS LAPO	E
41	17-dic-07	Auca	AUCA 26	LÍNEA DE FLUJO 4 1/2 POZO AUCA 26	CORROSIÓN INTERNA	CORROSIÓN	DERECHO DE VÍA	100 m2 (PPR 30 m2; AT 70 m2)	20 gls	100% ADM. DIRECTA (518-PAM-AUC-2007)	SRA. ELIA CERÓN	E
42	27-dic-07	Auca	AUCA 1	LÍNEA POZO AUCA 1	CORTE DE TUBERÍA	DAÑO MALICIOSO	DERECHO DE VÍA	300 m2 (PPR 20 m2; AT 280 m2)	20 GLS	CONTROLADO (537-PAM-AUC-2007)		P
43	28-dic-07	Auca	AUCA 21	LÍNEA DE FLUJO POZO AUCA 21	CORROSIÓN INTERNA	CORROSIÓN	TERRENO Y DERECHO DE VÍA	12010 m2 (PPR 10 m2; AT 12000 m2)	4 bls	CONTROLADO (539-PAM-AUC-2007)	SRA. CARMEN MERA	P
44	03-feb-07	Lago Agrio	LAGO AGRIO 31	LÍNEA DE FLUJO DE 6 5/8" POZOS 17 Y 44 ENTRADA POZO LAGO 31	CORROSIÓN	CORROSIÓN	DERECHO DE VÍA	50 m2 (PPR 50 m2; AT 00 m2)	2 bls	100% ADM.DIRECTA (015-SIA-LA-2007)	NO HAY	E
45	26-mar-07	Lago Agrio	Estación Guanta	Tanque de lavado de la Estación Guanta	Rebosamiento del tanque de lavado por la línea de venteo	FALLA HUMANA		100 m2 (PPR 100 m2; AT 00 m2)	2 bls	CONTROLADO (040-PAM-LA-2007)	NO HAY	P
46	05-abr-07	Lago Agrio	GUANTA 2	PLATAFORMA POZO GUANTA 2	Rotura del pistón de bomba triplex	FALLA DE EQUIPO	TERRENO	450 m2 (PPR 400 m2; AT 50 m2)	2 bls	100% ADM.DIRECTA (043-PAM-LA-2007)	SR. MAURO HERRERA	E
47	07-abr-07	Lago Agrio	Guanta 3	Plataforma pozo Guanta 3	Unión dañada por vibración de los equipos, se rompe la cañería de alta presión en la descarga de la bomba triplex	FALLA DE EQUIPO		100 m2 (PPR 100 m2; AT 00 m2)	1 bl	100% ADM.DIRECTA (045-PAM-LA-2007)	NO HAY	E
48	29-abr-07	Lago Agrio	Lago Agrio 33	Plataforma del pozo Lago Agrio 33	Corrosión Interna	CORROSIÓN		200 m2 (PPR 200 m2; AT 00 m2)	20 gls	100% ADM.DIRECTA (064-PAM-LA-2007)	NO HAY	E

N°	FECHA	AREA	SECTOR	LUGAR DEL SINIESTRO	DESCRIPCION DEL SINIESTRO	CAUSA	DAÑOS CAUSADOS	SUPERFICIE CONTAMINADA	VOLUMEN APROX DERRAMADO	AVANCE PORCENTUAL	TERCEROS AFECTADOS	ESTADO
49	01-may-07	Lago Agrio	Plataforma del pozo Guanta 06	Plataforma del pozo Guanta 06	Abren drenaje de pulmón, se llena el sumidero y se desborda	ATENTADO		40 m2 PPR	2 gls	100% ADM.DIRECTA (065-PAM-LA-2007)	NO HAY	E
50	14-may-07	Lago Agrio	Lago Agrio 31	Plataforma del pozo Lago Agrio 31	Rotura del oring del sombrero del pozo	FALLA DE EQUIPO		60 m2 (PPR 60 m2; AT 00 m2)	5 gls.	100% ADM.DIRECTA (080-PAM-LA-2007)	NO HAY	E
51	18-may-07	Lago Agrio	Estación Guanta	Estación Guanta	Rotura de la base del tanque de lavado 1 por corrosión interna	CORROSIÓN		600 m2 (PPR 600 m2; AT 00 m2)	300 bls	CONTROLADO (084-PAM-LA-2007)	NO HAY	P
52	18-may-07	Lago Agrio	Lago 9 (Cerca plataforma Lago 27)	Línea alta presión de 2 1/2 " del sistema power oil del pozo Lago 9 (Cerca plataforma Lago 27)	Desgaste externo por vibración de la tubería con el marco H	OTROS	RIACHUELO SIN NOMBRE, AFLUENTE AL RIO CAMAL	1530 m2 (PPR 00 m2; AT 1530 m2)	8 bls	CONTROLADO (086-PAM-LA-2007)	SIN IDENTIFICAR	P
53	14-jun-07	Lago Agrio	Lago 6	Línea de flujo fuera de servicio de la plataforma Lago 6	Robo de tubería de líneas de flujo fuera de servicio	ATENTADO	RIACHUELO Y PANTANO DE PROPIEDADES DE HABITANTES DEL SECTOR	4000 m2 (PPR 100 m2; AT 3900 m2)	10 bls	CONTROLADO (120-PAM-LA-2007)	SIN IDENTIFICAR	T
54	22-jun-07	Lago Agrio	Guanta 2	Línea de flujo fuera de 5/8 plataforma Guanta 2	Corrosión externa	CORROSIÓN	PANTANAO DE PROPIEDAD DE HABITANTE DE LA LOCALIDAD, INDETERMINADA	1600 m2 (PPR 00 m2; AT 1600 m2)	10 bls	CONTROLADO (127-PAM-LA-2007)	SIN IDENTIFICAR	P
55	04-jul-07	Lago Agrio	Guanta 5	Línea de flujo 6 5/8 del pozo Guanta 5	Corrosión interna	CORROSIÓN	TERRENO	45 m2 (PPR 45 m2; AT 00 m2)	1 bl	100% ADM.DIRECTA (132-PAM-LA-2007)	NO HAY	E
56	17-jul-07	Lago Agrio	Lago Agrio 21	Plataforma Lago Agrio 21	Rotura del empaque en el sombrero del cabezal	FALLA DE EQUIPO	TERRENO	200 m2 (PPR 150 m2; AT 50 m2)	5 gls.	100% ADM.DIRECTA (142-PAM-LA-2007) Y 182-PRO-LA-2007	NO HAY	E
57	17/07/2007 (Desconocido)	Lago Agrio	Lago Agrio 27	Entrada plataforma Lago Agrio 27	Afloramiento de crudo de un derrame anterior	OTROS	TERRENO	200 m2 (PPR 00 m2; AT 200 m2)	1 gl.	100% ADM.DIRECTA (143-PAM-LA-2007)	NO HAY	E
58	19-jul-07	Lago Agrio	Estación Lago Agrio Central	Estación Lago Agrio Central	CORROSIÓN INTERNA	CORROSIÓN		100 m2 (PPR 100 m2; AT 00 m2)	5 gl.	100% ADM.DIRECTA (149-PAM-LA-2007)	NO HAY	E
59	29-jul-07	Lago Agrio	Lago Agrio 1	Plataforma Lago Agrio 1	Válvula cerrada provoca salida de crudo por mechero	OTROS		40 m2 (PPR 40 m2; AT 00 m2)	5 gl.	100% ADM.DIRECTA (154-PAM-LA-2007)	NO HAY	E
60	29-jul-07	Lago Agrio	Lago Agrio 11	Plataforma Lago Agrio 11	Línea de PVC rajada (Es rota por la excavadora del Cuerpo de Ingenieros, se suspende el bombeo)	FALLA HUMANA	TERRENO	50 m2 (PPR 00 m2; AT 50 m2)	5 gl.	100% ADM.DIRECTA (155-PAM-LA-2007)	SR. JOSÉ MASA	E
61	31-jul-07	Lago Agrio	GUANTA	PISCINA MECHERO PLATAFORMA LAGO 1-	NIVEL DE PISCINA SOBREPASÓ NIVEL	OTROS		50 m2 (PPR 50 m2; AT 00 m2)	POR CUANTIFICAR	100% ADM.DIRECTA (156-PAM-LA-2007)	NO HAY	E
62	23-ago-07	Lago Agrio	LAGO AGRIO 16	Línea de reinyección pozo Lago 16 (Destacamento 24 Rayo)	Desgaste de material pvc	OTROS		2000 m2 (PPR 200 m2; AT 1800 m2)	5 gl.	CONTROLADO (171-PAM-LA-2007)	SIN IDENTIFICAR	P
63	07-sep-07	Lago Agrio	LAGO AGRIO 13	PLATAFORMA DEL POZO LAGO 13	DURANTE MANTENIMIENTO DE BOMBA TRIPLEX, EL PISTÓN SALE DE SU POSICIÓN NORMAL Y CAUSA DERRAME	FALLA HUMANA		600 m2 (PPR 600 m2; AT 00 m2)	3 bls	100% ADM.DIRECTA (182-PAM-LA-2007)	NO HAY	E
64	16-sep-07	Lago Agrio	Lago 9	LÍNEA DE FLUIDO MOTRIZ LAGO 9	FRICCIÓN LÍNEA CON MARCO H	OTROS		3600 m2 (PPR 00 m2; AT 3600 m2)	12 bls	100% ADM.DIRECTA (189-PAM-LA-2007)	SIN IDENTIFICAR	E
65	12-nov-07	Lago Agrio	LAGO AGRIO CENTRAL NORTE	LÍNEA DE TRANSFERENCIA DE 6" (PVC ENTERRADA) LAGO CENTRAL NORTE	RAJADURA EN LA LÍNEA PVC DE 6" POR EL ASENTAMIENTO DEL SUELO	OTROS		3000 m2 (PPR 00 m2; AT 3000 m2)	10 bls (agua de formación y 0.25 bls de crudo)	100% ADM.DIRECTA (230-PAM-LA-2007)	NO HAY	E

N°	FECHA	AREA	SECTOR	LUGAR DEL SINIESTRO	DESCRIPCION DEL SINIESTRO	CAUSA	DAÑOS CAUSADOS	SUPERFICIE CONTAMINADA	VOLUMEN APROX DERRAMADO	AVANCE PORCENTUAL	TERCEROS AFECTADOS	ESTADO
66	17-nov-07	Lago Agrio	LAGO AGRIO 6	PLATAFORMA DEL POZO LAGO AGRIO 6	INTENTO DE ROBO DE VALVULA DEL CASING DEL POZO	DAÑO MALICIOSO		800 m2 (PPR 800 m2; AT 00 m2)	3 bls	100% ADM.DIRECTA (231-PAM-LA-2007)	NO HAY	E
67	18-nov-07	Lago Agrio	TANQUE DE LAVADO ESTACIÓN LAGO CENTRAL	TANQUE DE LAVADO ESTACIÓN LAGO CENTRAL	TAPONÓ LA LÍNEA DE DESCARGA 6 5/8	OTROS		60 m2 (PPR 60 m2; AT 00 m2)	5 bls	100% ADM.DIRECTA (233-PAM-LA-2007)	NO HAY	E
68	21-nov-07	Lago Agrio	LAGO AGRIO 24	LÍNEA POWER OIL (RED) DEL ACCESO AL POZO LAGO AGRIO 24	FISURA EN UNA JUNTA SOLDADA DE 4 1/2 SCHEDULE 80 Y TUBING DE 3 1/2	OTROS	TERRENO Y RIACHUELO	600 m2 (PPR 00 m2; AT 600 m2)	10 bls	ADM. DIRECTA (237-PAM-LA-2007)	NO HAY	T
69	22-nov-07	Lago Agrio	LAGO AGRIO 29	LÍNEA DE FLUJO ENTERRADA DE 6 5/8" DEL POZO LAGO 29	CORROSIÓN EXTERNA	CORROSIÓN	TERRENOS, ZONA DE ESTEROS, CAUSE DE AGUA EN ZONA PANTANOSA	8000 m2 (PPR 00 m2; AT 8000 m2)	Por cuantificar	CONTROLADO (238-PAM-LA-2007)	SIN IDENTIFICAR	P
70	24-nov-07	Lago Agrio	LAGO 21	ÁREA DE BOMBAS	ROTURA DE SELLO DEL PLUNGER DE LA UNIDAD TRIPLEX	FALLA DE EQUIPO		200 m2 (PPR 200 m2; AT 00 m2)	2 bls	CONTROLADO (240-PAM-LA-2007)	NO HAY	P
71	07-dic-07	Lago Agrio	GUANTA 1	GUANTA 1	CORROSIÓN INTERNA DE LA LÍNEA DE FLUJO 6 5/8"	CORROSIÓN	TERRENO	4000 m2 (PPR 00 m2; AT 4000 m2)	POR CUANTIFICAR	CONTROLADO POR BRONTHO (251-PAM-LA-2007)	SI HAY	P
72	21-dic-07	Lago Agrio	ESTACION CENTRAL	TANQUE DE COMBUSTIBLE DIESEL-	TANQUE REBOSADO	OTROS	ESTERO	2000 m2 (PPR 1000 m2; AT 1000 m2)	POR CUANTIFICAR	CONTROLADO POR ADM. DIRECTA(259-PAM-LA-2007)	SIN IDENTIFICAR	P
73	12-ene-07	Libertador	SECOYA	A +/- 300 m DEL CABEZAL HACIA LA ESTACIÓN PICHINCHA	CORROSIÓN EXTERNA	CORROSIÓN	DERECHO DE VÍA Y UN POCO DE TERRENO CON PASTO	200 m2 (PPR 150 m2; AT 50)	2 bls	100% ADM. DIRECTA CONTROLADO (016-PAM-LIB-2007)	SR. VITELIO TORRES	E
74	27-ene-07	Libertador	SHUARA 13	A +/- 200 m AL NORTE DE LA PLATAFORMA POZO SHUARA 5, LÍNEA DE FLUJO 4 1/2" (LÍNEA DE FLUJO SHUARA 139)	CORTE DE LÍNEA	ATENTADO	DERECHO DE VÍA Y PANTANO	360 m2 (PPR 10 m2; AT 350)	3 bls	100% ADM. DIRECTA (039-PAM-LIB-2007)	SRA. LUZ AMADA VILLALTA	E
75	28-ene-07	Libertador	SECOYA 23	A +/- 100 m DE LA ENTRADA DEL POZO SHUARA 18, LÍNEA DEL POZO SECOYA 23	CORROSIÓN INTERNA	CORROSIÓN	TERRENO Y ESTERO	515 m2 (PPR 15 m2; AT 500)	3 bls	100 % ADM. DIRECTA (042-PAM-LIB-2007)D-03	SRA. MARIETA CUEVA	E
76	05-feb-07	Libertador	PARAHUACU 4	A +/- 200 m AL SUR DEL POZO PARAHUACU 3B	CORTE DE GRAPA	ATENTADO	TERRENO	430 m2 (PPR 30 m2; AT 400 m2)	4 bls	27 % ADM. DIRECTA CONTROLADO (068-PAM-LIB-2007)D-04	SIN IDENTIFICAR	P
77	05-feb-07	Libertador	ATACAPI 12	A +/- 300 m AL SURESTE DEL POZO ATACAPI 2	ROBO DE TUBERÍA	ATENTADO	TERRENO	80 m2 (PPR 20 m2; AT 60 m2)	10 gls	100 % ADM. DIRECTA(069-PAM-LIB-2007)D-05	SIN IDENTIFICAR	E
78	13-feb-07	Libertador	SECOYA 23	A +/- 100 m DE LA ENTRADA DEL POZO REINYECTOR SHUARA 18, (Línea del pozo Secoya 23)	CORROSIÓN INTERNA	CORROSIÓN	TERRENO Y ESTERO	150 m2 (PPR 50 m2; AT 100 m2)	25 gls	100% ADM. DIRECTA (097-PAM-LIB-2007)D-07	RIGOBERTO GRANDA	E
79	15/02/2007 y 16-02-7	Libertador	SHUARA 20 Y 13	LÍNEA DE FLUJO SHUARA 20 Y 13	CORROSIÓN INTERNA	CORROSIÓN	DERECHO DE VÍA	20 m2 (PPR 20 m2; AT 00 m2)	25 gls (derrame Shuara 20 y 13) 15 gls (derrame Shuara 13)	100 % ADM. DIRECTA (090-PAM-LIB-2007)D-06	SIN IDENTIFICAR	E
80	13-feb-07	Libertador	ESTACIÓN SHUSHUQU	ENTRADA DE LA ESTACIÓN SHUSHUQUI A 50 METROS	Corrosión	CORROSIÓN	DERECHO DE VÍA	10 m2 (PPR 10 m2; AT 00 m2)	1 bl	100% ADM. DIRECTA (098-PAM-LIB-2007)D-08		E
81	17-feb-07	Libertador	PLATAFORMA POZO PARAHUACU 7	PLATAFORMA POZO PARAHUACU 7	Fatiga de material (O'ring sombrero del pozo)	CORROSIÓN	PLATAFORMA DE POZO Y TERRENO	15000 m2 (PPR 5000 m2; AT 10000 m2)	5 bls	100% ADM. DIRECTA (0102-PAM-LIB-2007)D-09	Juan Calle	E
82	03-abr-07	Libertador	CUYABENO 14	PLATAFORMA DE CAMPAMENTO MISCELÁNEOS DE PPR	CALICHE, CORROSIÓN	CORROSIÓN	CONTAMINACIÓN DE SUELO	largo : 20 m ancho 2 m	2 bls	100% ADM. DIRECTA (039-PAM-CUY-2007)		E

N°	FECHA	AREA	SECTOR	LUGAR DEL SINIESTRO	DESCRIPCION DEL SINIESTRO	CAUSA	DAÑOS CAUSADOS	SUPERFICIE CONTAMINADA	VOLUMEN APROX DERRAMADO	AVANCE PORCENTUAL	TERCEROS AFECTADOS	ESTADO
83	04-abr-07	Libertador	Carabobo 6	A +/- 20 m de la entrada de la estación Pichincha (Línea de flujo del pozo Carabobo 6)	Corrosión	CORROSIÓN	PANTANO Y DERECHO DE VÍA	(PPR 6 m2; AT Por determinar m2)	1/2 bl	CONTROLADO (185-PAM-LIB-2007)	SIN IDENTIFICAR	P
84	09-abr-07	Libertador	Cuyabeno	Cubeto tanque de oleoducto 01	Corrosión interna del fondo del tanque	CORROSIÓN	CONTAMINACIÓN DE SUELO	largo : 12 m ancho: 8 m	20 bls	100% ADM. DIRECTA (M.044-PAM-CUY-2007)	NO HAY	E
85	19-abr-07	Libertador	Pichincha 8	Acceso a la entrada del pozo Shuara 15	Corrosión de línea de flujo	CORROSIÓN	Derecho de vía, área de potrero	100 m2 (PPR 20 m2; AT 80)	1 bl	100% ADM. DIRECTA (209-PAM-LIB-2007)	SR. DELVICIER	E
86	20-abr-07	Libertador	Shuara 13	A +/- 300 al norte del acceso a la plataforma pozo Shuara 3	Corte de la línea de flujo	ATENTADO	Derecho de vía, estero y pantano	Por cuantificar	Por cuantificar	100% ADM.DIRECTA (205-PAM-LIB-2007)	SIN IDENTIFICAR	E
87	23-abr-07	Libertador	Shushuqui	Línea de transferencia de 6" Tetete Sucumbios (A la altura del río Lágrimas de Conejo)	Manipulación de válvula de trampa de agua de línea de transferencia de 6"	ATENTADO	Área de pantano y rívera de río	Por determinar	Por determinar	100 % CORENA (219-PAM-LIB-2007)	SIN IDENTIFICAR	E
88	01-may-07	Libertador	Secoya	Monumento mitad del mundo en la Y de Harbert -Estación Sucumbios	Intento de robo de tubería	ATENTADO	Suelo con vegetación en derecho de vía	Por determinar	Por determinar	11% ADM.DIRECTA (238-PAM-LIB-2007)	Alfredo Ojeda y otros	P
89	02-may-07	Libertador	Shuara	A la altura del pozo Shuara 23	Corrosión	CORROSIÓN	Derecho de vía, terreno y riachuelo	150 m2 (PPR 10 m2; AT 140)	5 bls	100% ADM. DIRECTA (240-PAM-LIB-2007)	SIN IDENTIFICAR	E
90	09-may-07	Libertador	Línea de flujo de 4" VHR 14	Línea de flujo de 4" VHR 14, frente a la Miniestación VHR 9	Falla del empaque de una válvula en la línea de flujo de 4" correspondiente al pozo VHR 14	FALLA DE EQUIPO	Pozo de agua y árboles productivos	80 m2	24 gls	100% ADM. DIRECTA (061-PAM-CUY-2007)	SR. MILTON RAMOS Y SRA. OLGA ZAMBRANO	E
91	12-may-07	Libertador	Parahuacu 7	Plataforma pozo Parahuacu 7	Fatiga de material (O'ring sombrero del pozo)	CORROSIÓN	Plataforma del pozo	50 m2 (PPR 50 m2; AT 00)	3 bls	100% ADM. DIRECTA (259-PAM-LIB-2007)		E
92	26-may-07	Libertador	Secoya, Estación Sucumbios	Compresores de gas en la Estación Sucumbios	Drenaje del pulmón de succión de los compresores de gas	OTROS	Área de compresores WS y pantano de terceros	4550 m2 (PPR 50 m2; AT 4000)	10 bls	CONTROLADO (294-PAM-LIB-2007)	SR. FABIÁN CAICEDO Y ANTONIO LIRIO	P
93	31-may-07	Libertador	Secoya, a 500 m de llegar al primer puente Y de Harberth - Estación Sucumbios	Secoya, a 500 m de llegar al primer puente Y de Harberth - Estación Sucumbios	Corte de línea de flujo por desconocidos	ATENTADO	SUELO CON VEGETACIÓN Y DERECHO DE VÍA	500 m2 (PPR 400 m2; AT 100 m2)	3 bls	100% ADM. DIRECTA (302-PAM-LIB-2007)	SIN IDENTIFICAR	E
94	04-jun-07	Libertador	Tetete	A 2000 m al norte de la Estación Tetete (Línea de Flujo Tetete 9)	Corte de línea de flujo	ATENTADO	Derecho de vía y área pantanosa	370 m2 (PPR 70 m2; AT 300 m2)	0.5 bl	24% ADM. DIRECTA (314-PAM-LIB-2007)	SIN IDENTIFICAR	P
95	06-jun-07	Libertador	Shuara	A 100 m al sur de la entrada al pozo Shuara 2 (Línea de flujo Shuara 13)	Corrosión	CORROSIÓN	Derecho de vía y terreno	60 m2 (PPR 10 m2; AT 50 m2)	0.5 bl	100% ADM. DIRECTA (329-PAM-LIB-2007)	SR. BARREZUETA	E
96	18-jun-07	Libertador	Shuara	A +/- 200 m de Miniestación Shuara 9 (Línea fuera de servicio pozo Shuara 9)	Corrosión interna	CORROSIÓN	Derecho de vía y terreno	53 m2 (PPR 3 m2; AT 50 m2)	1 bl	100% ADM.DIRECTA (360-PAM-LIB-2007)	SRA. GRISELDA ORDÓÑEZ	E
97	10-jul-07	Libertador	Cuyabeno	Alcantarilla interna de la vía Km. 28 Recinto Unión Nacional (Línea de flujo Cuyabeno 14)	Corrosión interna (caliche)	CORROSIÓN	Contaminación de suelo	08 m2	2 bls	100% ADM.DIRECTA (100-PAM-CUY-2007)	NO HAY	E
98	20-jul-07	Libertador	Secoya	Cubeto del tanque de oleoducto No. 1	Corrosión de línea de transferencia de oleoducto No. 1	CORROSIÓN	Afloramiento de hidrocarburo dentro y fuera del cubeto	125 m2 siguiendo la línea de transferencia dentro del cubeto(PPR 125 m2; AT 00 m2)	Por cuantificar	CONTROLADO (360-PAM-LIB-2007)	NO HAY	P
99	31-jul-07	Libertador	Tetete	A la altura del puente del Río Ocano -Línea de transferencia Tetete-Sucumbios	Daño malicioso por terceras personas (corte del niple de 2" y manipulación de válvula en línea de transferencia 6 5/8 Tetete-	DAÑO MALICIOSO	Pantano y riberas del Río Ocano	Por cuantificar	Por cuantificar	ADM. DIRECTA (457-PAM-LIB-2007 y 217-PRO-LIB-2007) CONGEMINPA 100 %	SIN IDENTIFICAR	E

N°	FECHA	AREA	SECTOR	LUGAR DEL SINIESTRO	DESCRIPCION DEL SINIESTRO	CAUSA	DAÑOS CAUSADOS	SUPERFICIE CONTAMINADA	VOLUMEN APROX DERRAMADO	AVANCE PORCENTUAL	TERCEROS AFECTADOS	ESTADO
100	10-sep-07	Libertador	Tetete 1	Plataforma pozo Tetete 1	Daño malicioso por terceras personas (manipulación de válvula seccionadora de pozo Tetete 1)	DAÑO MALICIOSO	Terreno y estero	Por cuantificar	Por cuantificar	ADM. DIRECTA (527-PAM-LIB-2007)	SIN IDENTIFICAR	P
101	15-sep-07	Libertador	Estación Parahuacu	Estación Parahuacu	Rotura de niple de bomba power oil No. 2	FALLA DE EQUIPO	Terreno	300 m2 (PPR 100 m2; AT 200 m2)	10 bls	CONTROLADO (530-PAM-LIB-2007)	SR. YUBERLI PAZMIÑO	P
102	Se desconoce (17-09-2007)	Libertador	Cubeto y alrededores del tanque oleoducto No. Estación Secoya	Cubeto y alrededores del tanque oleoducto No. Estación Secoya	Corrosión interna	CORROSIÓN	Terreno y zona pantanosa	Por cuantificar	Por cuantificar	CONTROLADO (532-PAM-LIB-2007)	SR. FABIAN CAICEDO	P
103	14-oct-07	Libertador	Tapi	Sumidero de la Estación Tapi y áreas de trabajo de Cia. Bioambiental ésta remediando	Reboscamiento de sumidero debido a altas precipitaciones (lluvias) en el sector	FALLA HUMANA	Area pantanosa remediada por Cia. Bioambiental	4000 m2 (PPR 00 m2; AT 4000 m2)	Por cuantificar	CONTROLADO (604-PAM-LIB-2007)	SIN IDENTIFICAR	P
104	16-oct-07	Libertador	Atacapi 23	A 300 M DE LA PLATAFORMA DEL POZO ATACAPI 23	CORTE DE TUBERÍA EN DOS PUNTOS (DAÑO MALICIOSO POR TERCERAS PERSONAS)	DAÑO MALICIOSO	SUELO CON VEGETACIÓN, ÁREA PANTANOSA Y ESTERO	POR CUANTIFICAR	POR CUANTIFICAR	CONTINGENCIA POR CORENA (610-PAM-LIB-2007)	SRA. EDGA. SANCHEZ Y OTROS	P
105	20-oct-07	Libertador	Secoya 6	Cerca de la entrada al pozo Secoya 6	Caliche de línea de flujo pozo Secoya 19	CORROSIÓN	DERECHO DE VÍA	6 m2 (PPR 6 m2; AT 00 m2)	1/2 bl	100% ADM. DIRECTA (617-PAM-LIB-2007)	SIN IDENTIFICAR	E
106	26-oct-07	Libertador	Shuara	Acceso entrada a estación Shuara 06	Corrosión de línea de flujo pozo Shuara	CORROSIÓN	DERECHO DE VÍA	15 m2 (PPR 15 m2; AT 00 m2)	1/2 bl	100% ADM. DIRECTA (635-PAM-LIB-2007)	NO HAY	E
107	30-oct-07	Libertador	SHUSHUQUI	Plataforma pozo SHUSHUQUI 14	Fatiga de material (O´ring de válvula seccionadora pozo Shushuqui 19)	FALLA DE EQUIPO		25 m2 (PPR 25 m2; AT 00 m2)	3 bl	CONTROLADO (653-PAM-LIB-2007)	NO HAY	P
108	05-nov-07	Libertador	SHUSHUQUI	A 300 M AL OESTE DEL DESTACAMENTO MILITAR COOPER 350	ROBO DE TUBERÍA	DAÑO MALICIOSO	SUELO CON VEGETACIÓN Y ÁREA PANTANOSA	700 m2 (PPR 200 m2; AT 500 m2)	1/2 bl	100% ADM. DIRECTA (667-PAM-LIB-2007)	SRES. PLINIO SEGURA E IVAN CABRERA	E
109	05-nov-07	Libertador	SHUSHUQUI	A 1600 M AL NORTE DE LA ENTRADA AL POZO PACAYACU 5	CORROSION INTERNA DE LÍNEA DE FLUJO POZO PACAYACU 5	CORROSIÓN	SUELO CON VEGETACIÓN Y ESTERO S/N	POR CUANTIFICAR	POR CUANTIFICAR	CONTROLADO (668-PAM-LIB-2007)	SRA. MARIA NAVARRETE	P
110	11-nov-07	Libertador	SHUARA	FRENTE A LA ESTACION SHUARA. LINEA DE FLUJO DEL POZO SHUARA 9	CORROSION INTERNA	CORROSIÓN	DERECHO DE VÍA, PANTANO	210 m2 (PPR 10 m2; AT 200 m2)	1 bl	100% ADM. DIRECTA(684-PAM-LIB-2007)	SR. FERMIN PALACIOS	E
111	17-nov-07	Libertador	SECOYA	PLATAFORMA DEL POZO SECOYA 11	CORROSION	CORROSIÓN	DERECHO DE VÍA	200 m2 (PPR 200 m2; AT 00 m2)	3 bl	100% ADM. DIRECTA (700-PAM-LIB-2007)	NO HAY	E
112	20-nov-07	Libertador	SECOYA	PLATAFORMA DEL POZO SECOYA 34	LIQUEO DE UNIVERSAL DE LÍNEA DE FLUJO	FALLA DE EQUIPO		60 m2 (PPR 60 m2; AT 00 m2)	1/2 bl	100% ADM. DIRECTA(702-PAM-LIB-2007)	NO HAY	E
113	30-nov-07	Libertador	SHUSHUQUI	A LA ALTURA DE LA ENTRADA DEL POZO SHUSHUQUI 10	CORTE MALICIOSO POR TERCERAS PERSONAS	DAÑO MALICIOSO	DERECHO DE VÍA Y TERCEROS	POR CUANTIFICAR	POR CUANTIFICAR	CONTROLADO (722-PAM-LIB-2007)	SIN IDENTIFICAR	P
114	07-dic-07	Libertador	TAPI	SUMIDERO DENTRO DE LA ESTACIÓN TAPI	REBOSAMIENTO DE SUMIDERO POR LLUVIA	OTROS	CANAL DEL ÁREA TRABAJADA POR LA CIA. BIOAMBIENTAL	500 m2 (PPR 50 m2; AT 450 m2)	10 gls	100% ADM. DIRECTA (748-PAM-LIB-2007)	SR. DANIEL TIGREROS	E
115	11-dic-07	Libertador	SECOYA	A 500 M DEL POZO SECOYA 19 (LÍNEA DE FLUJO DEL POZO SECOYA 19 4/2')	LIQUEO	CORROSIÓN	PASTIZALES	130 m2 (PPR 0 m2; AT 100 m2)	1 bl	100% ADM. DIRECTA (762-PAM-LIB-2007)	SR. VIDAL MENDOZA	E
116	14-dic-07	Libertador	TAPI	EN LA LÍNEA DE FLUJO DEL POZO TAPI 3 A +/- 100 M DE LA VÍA PRINCIPAL	ATENTADO	DAÑO MALICIOSO	PASTIZALES Y ZONA PANTANOSA	400 m2 (PPR 50 m2; AT 350 m2)	Por determinar	100% ADM. DIRECTA(766-PAM-LIB-2007)	SR. MARCO MORALES Y GUILLERMO SUAREZ	E

N°	FECHA	AREA	SECTOR	LUGAR DEL SINIESTRO	DESCRIPCION DEL SINIESTRO	CAUSA	DAÑOS CAUSADOS	SUPERFICIE CONTAMINADA	VOLUMEN APROX DERRAMADO	AVANCE PORCENTUAL	TERCEROS AFECTADOS	ESTADO
117	17-dic-07	Libertador	SECOYA	ACCESO AL POZO PICHINCHA 5	AFLORAMIENTO DE CRUDO TRAMO DE LÍNEA ABANDONADO (ENTERRADA)	OTROS	AREA DE ZONA INUNDABLE	20 m2 (PPR 20 m2; AT 00 m2)	10 gls	100% ADM. DIRECTA(773-PAM-LIB-2007)		E
118	28-dic-07	Libertador	SECOYA	AREA DE SEPARADORES ESTACIÓN SUCUMBIOS	FATIGA DE MATERIAL (EMPAQUE DE LA VÁLVULA DEL BY-PASS SEPARADOR DE PRODUCCIÓN # 3)	FALLA DE EQUIPO	PLATAFORMA Y AREA CIRCUNDANTE A ESTACIÓN	200 m2 (PPR 200 m2; AT 00 m2)	2 bls.	28,70% ADM. DIRECTA(783-PAM-LIB-2007)	NO HAY	P
119	29-dic-07	Libertador	SECOYA	ENTRE LOS TANQUES DE ALMACENAMIENTO # 2 Y 5 ESTACIÓN SUCUMBIOS	AFLORAMIENTO DE CRUDO REMANENTE EN TRAMO LÍNEA DE FLUJO ABANDONADA (ENTERRADA)	OTROS	CANAL ARTIFICIAL DE AGUA LLUVIA DENTRO DE ESTACIÓN	100 m2 (PPR 100 m2; AT 00 m2)	1 bls.	45% ADM. DIRECTA (784-PAM-LIB-2007)	NO HAY	P
120	24-ene-07	Sacha	Sacha 72	Locación del pozo Sacha 72	Desborde de sumidero por exceso de lluvia	FALLA HUMANA		90 m2 (PPR 30 m2; AT 60 m2)	1/2 bl	100% ADM. DIRECTA (001-D-SAC-2007)	SIN IDENTIFICAR	E
121	24-ene-07	Sacha	Sacha 20	Locación del pozo Sacha 20	Liqueo de válvula mariposa 4"	FALLA DE EQUIPO		165 m2 (PPR 155 m2; AT 10 m2)	1/4 bl	100% ADM. DIRECTA (002-D-SAC-2007)	SIN IDENTIFICAR	E
122	09-feb-07	Sacha	Sacha 128	Línea de flujo pozo Sacha 128	Corrosión interna	CORROSIÓN	CONTAMINACIÓN DE UN POZO DE AGUA Y PALMA AFRICANA	165 m2 (PPR 155 m2; AT 10 m2)	1 BL	40% (003-D-SAC-2007) //SUSPENDIDO PORQUE COLONO NO DEJA LIMPIAR.	SIN IDENTIFICAR	P
123	26-feb-07	Sacha	Sacha 40	Plataforma del pozo Sacha 40	Daño del sello del VRF	FALLA DE EQUIPO		100 m2 (PPR 100 m2; AT 00 m2)	1 bl	100% ADM. DIRECTA (004-D-SAC-2007)	NO HAY	E
124	04-mar-07	Sacha	Pucuna 11	Plataforma pozo Pucuna 11	Daño en el oring; y desgaste del espárrago seguridad	FALLA DE EQUIPO		25 m2 (PPR 25 m2; AT 00 m2)	1/4 bl	100% ADM. DIRECTA (005-D-SAC-2007)	NO HAY	E
125	03-abr-07	Sacha	Sacha 186	Línea de flujo pozo Sacha 186	CORROSIÓN INTERNA	CORROSIÓN	TERRENO	395 m2 (PPR 260 m2; AT 135 m2)	10 bls	100% ADM. DIRECTA (006-D-SAC-2007)	SIN IDENTIFICAR	E
126	04-abr-07	Sacha	Plataforma del pozo Sacha 186	Plataforma del pozo Sacha 186	Fisura del tanque del camión vacuum de la Cía. Souki Bross TK 101	OTROS		100 m2 (PPR 100 m2; AT 00 m2)	3 bls	100% ADM. DIRECTA (007-D-SAC-2007)		E
127	19-abr-07	Sacha	Mini estación Sacha 36	Mini estación Sacha 36	Rebosamiento del sumidero	FALLA HUMANA	Terreno de la señora Carmen Tacle	1200 m2 (PPR 700 m2; AT 500 m2)	4 bls	100% ADM. DIRECTA (008-D-SAC-2007)	SRA. CARMEN TACLE	E
128	19-abr-07	Sacha	Sacha 6	Sacha 6	Rotura de la cañería del barton (Atentado)	ATENTADO		400 m2 (PPR 400 m2; AT 00 m2)	3 bls	100% ADM. DIRECTA (009-D-SAC-2007)	NO HAY	E
129	21-abr-07	Sacha	Estación Sacha Central	Estación Sacha Central - Oleoducto Secundario Sacha - Lago Agrio	Corrosión interna de la tubería de 26" del Oleoducto Secundario	CORROSIÓN	Contaminación de pantano	1.23 Ha	405 bls	05 % (010-D-SAC-2007) PORQUE REQUIERE MAQUINARIA PESADA	NO HAY	P
130	09-may-07	Sacha	Sacha 145	Línea troncal de 3 1/2" del pozo Sacha 145	Corte de línea	ATENTADO	Derecho de vía	300 m2 (PPR 300 m2; AT 00)	1 bl	100 % ADM. DIRECTA (011-D-SAC-2007)	NO HAY	E
131	24-may-07	Sacha	Sacha 51	Línea de flujo 6" del pozo Sacha 51	Daño por otros (Manipulación de válvulas)	ATENTADO	Derecho de vía	6600 lineales (PPR 600 lineales; AT 6000 lineales)	40 bls (Recuperado 20 bls)	CONTROLADO ADM. DIRECTA (012-D-SAC-2007)	SIN IDENTIFICAR	P
132	04-jun-07	Sacha	Sacha 51	Línea de flujo 6 5/8" del pozo Sacha 51 sobre la plataforma del pozo Sacha 161	CORROSIÓN INTERNA	CORROSIÓN	DERECHO DE VÍA Y PLATAFORMA SACHA 161	POR CUANTIFICAR	Por cuantificar	CONTINGENCIA GARNER 100%(013-D-SAC-2007)	SIN IDENTIFICAR	P
133	10-jun-07	Sacha	Sacha 39	Plataforma del pozo Sacha 39	Rotura del cabezal (por golpe de camión)	OTROS	PLATAFORMA	300 m2 (PPR 300 m2; AT 00)	4 bls	100% ADM. DIRECTA (014-D-SAC-2007)	NINGUNO	E

N°	FECHA	AREA	SECTOR	LUGAR DEL SINIESTRO	DESCRIPCION DEL SINIESTRO	CAUSA	DAÑOS CAUSADOS	SUPERFICIE CONTAMINADA	VOLUMEN APROX DERRAMADO	AVANCE PORCENTUAL	TERCEROS AFECTADOS	ESTADO
134	23-jun-07	Sacha	Sacha 89	Plataforma del pozo Sacha 89	Robo, sustracción de 3 válvulas del cabezal del pozo	DAÑO MALICIOSO	Plataforma	200 m2	1 bl	100% ADM. DIRECTA (015-D-SAC-2007)	NINGUNO	E
135	27-jun-07	Sacha	Línea de Oleoducto de 20" Auca-Sacha	Línea de Oleoducto de 20" Auca-Sacha	Corrosión interna	CORROSIÓN		9900 m2 (PPR 100 m2; AT 9800)	Por cuantificar	5% ADM. DIRECTA (016-D-SAC-2007)	NINGUNO	P
136	29-jun-07	Sacha	Sacha 52	Plataforma pozo Sacha 52	Robo de válvulas de espárragos	DAÑO MALICIOSO		500 m2 (PPR 500 m2; AT 00m2)	2 bls	100% ADM. DIRECTA (017-D-SAC-2007)	NINGUNO	E
137	29-jun-07	Sacha	Vía de acceso pozo Pucuna 6	Vía de acceso pozo Pucuna 6	Accidente de camión vacuum	OTROS	Estero y laguna de la Comunidad Huataracu	15020 m2 (PPR 20 m2; AT 15000)	20 bls	100 % CIA CORENA (018-D-SAC-2007)	NINGUNO	E
138	06-jul-07	Sacha	Estación Pucuna Tanque de Oleoducto	Estación Pucuna Tanque de Oleoducto	Escape de válvula	FALLA HUMANA	Estero y laguna de la Comunidad Tanguila	13425 m2 (PPR 225 m2; AT 13200m2)	Por cuantificar	100% CIA. CORENA (019-D-SAC-2007)	SIN IDENTIFICAR	E
139	06-jul-07	Sacha	Sumidero de las ACT'S Estación Central	Sumidero de las ACT'S Estación Central	Descuido del operador del camión vacuum al momento de la descarga	FALLA HUMANA		150 m2 (PPR 150 m2; AT 00m2)	2 bls	100% ADM. DIRECTA (020-D-SAC-2007)	SIN IDENTIFICAR	E
140	05-sep-07	Sacha	Línea del pozo Sacha 09	línea de flujo de 4 1/2"	Corrosion Interna	CORROSIÓN	Terreno y Rio	210 m2 PPR	03 bls	100% ADM. DIRECTA (021-D-SAC-2007)	SIN IDENTIFICAR	E
141	07-oct-07	Sacha	Línea de flujo de 6 5/8 pozo Sacha 102	Línea de flujo de 6 5/8 pozo Sacha 102	Corrosion Interna	CORROSIÓN		Por cuantificar	Por cuantificar	100% ADM. DIRECTA (022-D-SAC-2007)	SIN IDENTIFICAR	E
142	09-oct-07	Sacha	Mini estación Sacha 36	Mini estación Sacha 36	Válvula de cubeto del sumidero en mal estado	FALLA DE EQUIPO	TERRENO	350 m2 (PPR 100 m2; AT 250m2)	2 bls	100% ADM. DIRECTA (023-D-SAC-2007)	SIN IDENTIFICAR	E
143	14-oct-07	Sacha	ESTACIÓN SACHA SUR	ESTACIÓN SACHA SUR	DAÑO EN LA VÁLVULA CHECK 6" 150 PSI TK REPOSO EN ESTACIÓN SUR	FALLA DE EQUIPO	TERRENO Y ESTERO	400 m2 (PPR 100 m2; AT 300 m2)	3 bls	100% ADM. DIRECTA (024-D-SAC-2007)	SIN IDENTIFICAR	E
144	03-nov-07	Sacha	ACCESO POZO SACHA 157	ACCESO POZO SACHA 157	CORROSIÓN INTERNA	CORROSIÓN	TERRENO	330 m2 (PPR 30 m2; AT 300m2)	3 bls	100% ADM. DIRECTA (025-D-SAC-2007)	SIN IDENTIFICAR	E
145	17-dic-07	Sacha	ESTACIÓN PUCUNA	LÍNEA DE BOMBEO CAMPO PARAISO, ENTRADA A LA ESTACIÓN PUCUNA	MANIPULACION DE VALVULAS	DAÑO MALICIOSO		30 m2 (PPR 30 m2; AT 00 m2)	2 bls	100% ADM. DIRECTA (026-D-SAC-2007)	NO HAY	E
146	19-dic-07	Sacha	PLATAFORMA POZO SACHA 39	PLATAFORMA POZO SACHA 39	CORROSIÓN INTERNA	CORROSIÓN		1800 m2 (PPR 1800 m2; AT 00)	5 bls	30% ADM. DIRECTA (027-D-SAC-2007)	NO HAY	P
147	23-dic-07	Sacha	PLATAFORMA POZO SACHA 168H	PLATAFORMA POZO SACHA 168H	DESPRENDIMIENTO DEL TAPON DE 4" DE ALTA PRESIÓN	OTROS		10 m2 (PPR 10 m2; AT 00)	1 bl	100% ADM. DIRECTA (028-D-SAC-2007)	NO HAY	E
148	28-dic-07	Sacha	PLATAFORMA POZO PUCUNA 11	PLATAFORMA POZO PUCUNA 11	ROTURA DE EMPAQUE DEL VRH	OTROS		500 m2 (PPR 500 m2; AT 00)	2 bl	50% ADM. DIRECTA O (029-D-SAC-2007)	NO HAY	T
149	17-ene-07	Shushufindi	SHUSHUFINDI 23	Línea de flujo 4 1/2" del pozo Shushufindi 23	CORROSIÓN INTERNA	CORROSIÓN	TERRENO	1000 m2 (PPR 150 m2; AT 850)	2 bls	100% ADM. DIRECTA (013-PAM-SSFD-2007)	SR. ESTUARDO GUAMINGO	E
150	26-feb-07	Shushufindi	SHUSHUFINDI 84	Línea de flujo pozo Shushufindi 84.	CORROSIÓN INTERNA	CORROSIÓN	Contaminación margen izquierdo de la vía Shushufindi Limoncocha Km. 1	200 m2	2 bls	100% ADM. DIRECTA (053-PAM-SSFD-2007)	NO HAY	E

N°	FECHA	AREA	SECTOR	LUGAR DEL SINIESTRO	DESCRIPCION DEL SINIESTRO	CAUSA	DAÑOS CAUSADOS	SUPERFICIE CONTAMINADA	VOLUMEN APROX DERRAMADO	AVANCE PORCENTUAL	TERCEROS AFECTADOS	ESTADO
151	11-mar-07	Shushufindi	SHUSHUFINDI 54	Línea de flujo 6 5/8" del pozo Shushufindi 54	ROBO DE TUBERÍA	ATENTADO	Derecho de vía y terreno del Sr. Aguilar (2 plantas de palma africana y 20 plantas de piñuela que es fruto de la despresurización atomizada de crudo)	180 m2 (PPR 130 m2; AT 50 m2)	4 bls	CONTROLADO (064-PAM-SSFD-2007)	SR. GALINDO AGUILAR (COLONO NO PERMITE LIMPIAR EL DERRAME DESDE EL 11-03-07)	P
152	11-may-07	Shushufindi	LÍNEA DE OLEODUCTO SSFD-LAGO AGRIO	LÍNEA DE OLEODUCTO SSFD-LAGO AGRIO 16"	ATENTADO	ATENTADO	Contaminación plataforma pozo SSFD 18	200 m2 (PPR 200 m2; AT 00 m2)	5 bls	11% ADM.DIRECTA (132-PAM-SSFD-2007)		P
153	26-may-07	Shushufindi	PLATAFORMA SSFD 7	PLATAFORMA SSFD 7	CORROSIÓN INTERNA	CORROSIÓN	Contaminación plataforma pozo SSFD 7	400 m2 (PPR 400 m2; AT 00 m2)	20 bls	100% ADM.DIRECTA (140-PAM-SSFD-2007)	NO HAY	E
154	04-jun-07	Shushufindi	CUBETO DEL SURGE TANK	CUBETO DEL SURGE TANK	GASIFICACIÓN DE LOS TANQUES	OTROS	CONTAMINACIÓN DEL CUBETO	1250 m2 (PPR 1250 m2; AT 00 m2)	Por cuantificar	100% ADM.DIRECTA (022-PAM-SSFD-2007)	NO HAY	E
155	11-jun-07	Shushufindi	ESTACIÓN SUR	LÍNEA DE FLUJO EN LA ESTACIÓN SUR	CORROSIÓN INTERNA	CORROSIÓN	CONTAMINACIÓN DEL CUBETO	15 m2 (PPR 15 m2; AT 00 m2)	20 gls	100% ADM.DIRECTA (157-PAM-SSFD-2007)	NO HAY	E
156	15-jun-07	Shushufindi	SHUSHUFINDI 42-B	LÍNEA DE FLUJO DE 6 5/8" DEL POZO SSFD 42-B	CORROSIÓN INTERNA	CORROSIÓN	CONTAMINACIÓN DE DERECCIO DE VÍA PPR	20 m2 (PPR 20 m2; AT 00 m2)	3 bls	100% ADM.DIRECTA (162-PAM-SSFD-2007)	NO HAY	E
157	16-jun-07	Shushufindi	SHUSHUFINDI 43	LÍNEA DE FLUJO DE 6 5/8" DEL POZO SSFD 43 (A 100 m DE LA VÍA PRINCIPAL DE LA CIUDAD)	CORROSIÓN INTERNA	CORROSIÓN	CONTAMINACIÓN DE DERECCIO DE VÍA PPR	16 m2 (PPR 16 m2; AT 00 m2)	3 bls	100% ADM.DIRECTA (163-PAM-SSFD-2007)	NO HAY	E
158	17-jun-07	Shushufindi	SHUSHUFINDI 54	LÍNEA DE FLUJO DE 6 5/8" DEL POZO SSFD 54 KM. 4 +500 VÍA SSFD-PRIMAVERA	CORROSIÓN INTERNA Y EXTERNA DEL TUBO	CORROSIÓN	CONTAMINACIÓN DE DERECCIO DE VÍA PPR	840 m2 (PPR 180 m2; AT 750 m2)	100 bls	CONTROLADO (159-PAM-SSFD-2007)	SRA. MELANIA BARCIA VALENCIA	P
159	05-ago-07	Shushufindi	AGUARICO	LÍNEA DE TRANSFERENCIA POZO AGUARICO 10	SOBRE PRESIÓN	OTROS	CONTAMINACIÓN SUPERFICIAL EN MALEZA DENTRO DE LA PLATAFORMA	50 m2 (PPR 50 m2; AT 00 m2)	2 bls	100% ADM.DIRECTA (198-PAM-SSFD-2007)	NO HAY	E
160	18-ago-07	Shushufindi	LÍNEA DE FLUJO DEL POZO SSFD 11	LÍNEA DE FLUJO DEL POZO SSFD 11	CORROSIÓN INTERNA	CORROSIÓN	CONTAMINACIÓN PLATAFORMA DE LA ESTACIÓN	200 m2 (PPR 200 m2; AT 00 m2)	5 bls	100% ADM.DIRECTA (213-PAM-SSFD-2007)	NO HAY	E
161	18-ago-07	Shushufindi	LÍNEA DE FLUJO DEL POZO SSFD 54	LÍNEA DE FLUJO DEL POZO SSFD 54	CORROSIÓN INTERNA	CORROSIÓN	CONTAMINACIÓN PANTANO Y ALCANTARILLA	268 m2 (PPR 216 m2; AT 52 m2)	4 bls	100% ADM.DIRECTA (223-PAM-SSFD-2007)	NO HAY	E
162	01-sep-07	Shushufindi	LÍNEA DE FLUJO DEL POZO SSFD 54 DE 6" 5/8 DE DIÁMETRO EN EL KM. 6.	LÍNEA DE FLUJO DEL POZO SSFD 54 DE 6" 5/8 DE DIÁMETRO EN EL KM. 6. +260 DE LA VÍA SSFD/PRIMAVERA	CORROSIÓN INTERNA	CORROSIÓN	CONTAMINACIÓN DE SUELO Y DERECHO DE VÍA	100 m2 (PPR 100 m2; AT 00 m2)	10 gls	100% ADM.DIRECTA CONTROLADO (226-PAM-SSFD-2007)	NO HAY	E
163	05-sep-07	Shushufindi	LÍNEA DE FLUJO DE 6" POZO SSFD 61	LÍNEA DE FLUJO DE 6" POZO SSFD 61	CORROSIÓN INTERNA	CORROSIÓN	CONTAMINACIÓN DE SUELO	31 m2 (PPR 31 m2; AT 00 m2)	4 bls	100% ADM.DIRECTA (234-PAM-SSFD-2007)	NO HAY	E
164	04-sep-07	Shushufindi	LÍNEA DE FLUJO POZO SSFD 7	LÍNEA DE FLUJO DE REINYECCIÓN DEL POZO SSFD 25 ALTURA POZO SSFD 7	CORROSIÓN INTERNA	CORROSIÓN	CONTAMINACIÓN DE SUELO CON VEGETACIÓN	1060 m2 (PPR 30 m2; AT 1030 m2)	160 bls.	100% ADM.DIRECTA (235-PAM-SSFD-2007)	NO HAY	E
165	04-oct-07	Shushufindi	Estación Central del Campo SSFD	Parte posterior de proyectos especiales de la Estación Central del Campo SSFD.	CORROSIÓN INTERNA	CORROSIÓN	CONTAMINACIÓN DE SUELO	50 m2 (PPR 50 m2; AT 00 m2)	4 bls.	100% ADM.DIRECTA (263-PAM-SSFD-2007)	NO HAY	E
166	17-oct-07	Shushufindi	SSFD 51	A 100 M DE LA PLATAFORMA EN LA LÍNEA DE FLUJO DE 4" DEL POZO SSFD 51 DEL ÁREA SSFD	CORROSIÓN INTERNA	CORROSIÓN	CONTAMINACIÓN DE SUELO Y ESTERO	425 m2	3 bls.	46% ADM.DIRECTA (283-PAM-SSFD-2007)	SR. AGUSTIN ROBLES Y SR. SEGUNDO GUAMBO	T
167	21-oct-07	Shushufindi	LÍNEA DE FLUJO SSFD 7	A 400 M DE LUGAR ANTES DE LLEGAR A LA ESTACIÓN AGUARICO SENTIDO SUR NORTE	DAÑO MALICIOSO, SUBSTRACCIÓN DE GRAPA	DAÑO MALICIOSO		100 m2 (PPR 10 m2; AT 90 m2)	4 bls.	100% ADM. DIRECTA (289-PAM-SSFD-2007)	SR. FAUSTO GARCIA	E

N°	FECHA	AREA	SECTOR	LUGAR DEL SINIESTRO	DESCRIPCION DEL SINIESTRO	CAUSA	DAÑOS CAUSADOS	SUPERFICIE CONTAMINADA	VOLUMEN APROX DERRAMADO	AVANCE PORCENTUAL	TERCEROS AFECTADOS	ESTADO
168	25-oct-07	Shushufindi	PLATAFORMA SHUSHUFINDI 68	PLATAFORMA SHUSHUFINDI 68	DAÑO MALICIOSO,	DAÑO MALICIOSO	CONTAMINACIÓN DE SUELO	2700 m2 (PPR 1600 m2; AT 1100 m2)	3 bis.	CONTROLADO (296-PAM-SSFD-2007)	SR. VICTOR VALLADARES	E
169	21-dic-07	Shushufindi	ESTACIÓN NORTE	LÍNEA DE FLUJO 4 1/2 DEL POZO SSF-63 (DENTRO Y FUERA DE LA ESTACIÓN NORTE)	CORROSIÓN INTERNA	CORROSIÓN	CONTAMINACIÓN DE SUELO Y PANTANO	420 m2 (PPR 20 m2; AT 400 m2)	2 bis.	60% ADM. DIRECTA (348-PAM-SSFD-2007)	SR. WILMER VELEZ - ARRENDATARIO-	T

SIMBOLOGÍA

AT: Afectación a terceros / **PPR:** PETROPRODUCCIÓN

E= Ejecutado / **T=** Trabajando / **S=** Suspendido / **P=** Pendiente